



**SM 1 ZK450/120°/18,4**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

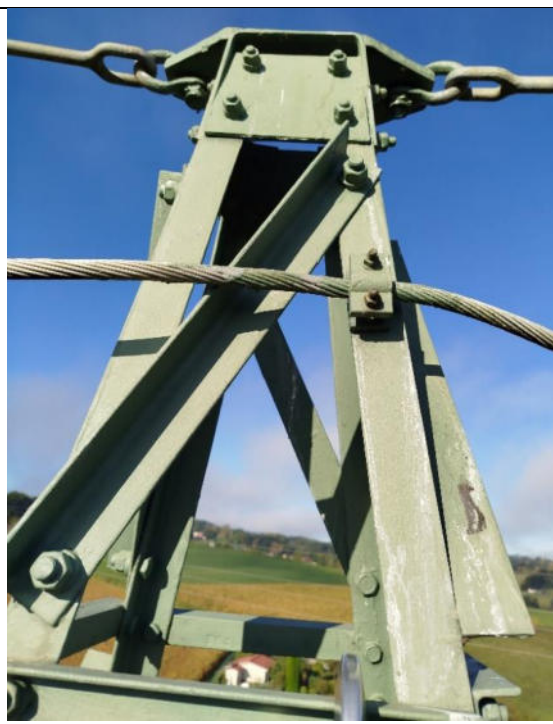

**SM 2 NC6/22,90**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

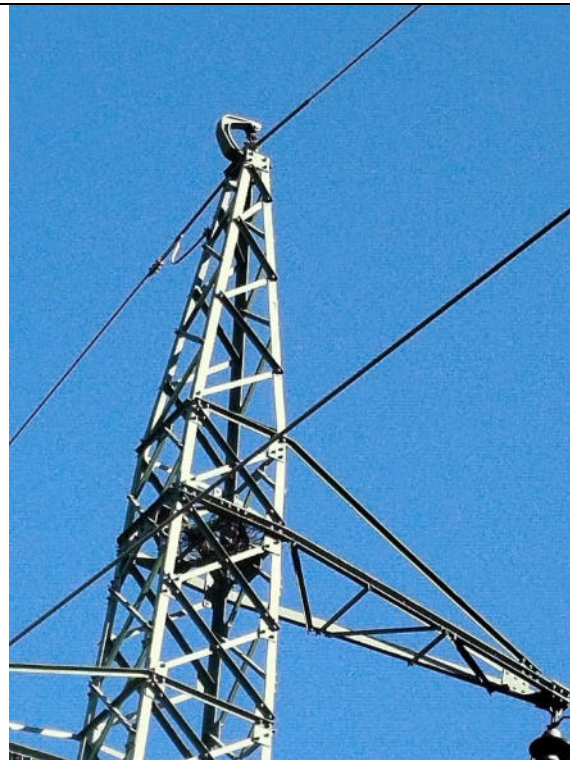**SM 3 NC6/19,75**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.




**SM 4 NC6/19,75**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 5 ZK450/120°/11,60**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

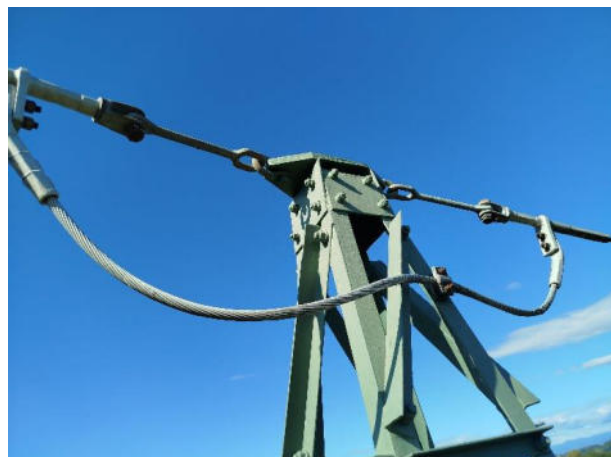

**SM 6 NC6/19,75**

Manjka diagonala v višini srednje konzole med V3 in V4 – poz 147 (L35/4, l=1074 mm, 2 m12/35, 3 M12/45).



**SM 7 ZK450/120°/14,90**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 8 NC6/19,75**

Na spoju pod spodnjo konzolo manjkajo vijaki M14/40:

V1 1 vijak V2 1 vijak V4 3 vijaki

Na notranji spodnji diagonalni je na večji površini močnejša površinska korozija jekla (ni več cinka). V celoti je na spodnjem delu dodatna protikorozijska zaščita dotrajana, manjša korozija je tudi na ostalih spodnjih diagonalah.






**SM 9 ZK400/160°/15,70**

Poškodb in pomanjkljivosti na stebru nismo ugotovili, na pločevini za priključitev zaščitne vrvi manjkata 2 vijaka (M16/60)

**SM 10 NC6/15,4**


Poškodb in pomanjkljivosti na stebru nismo ugotovili.

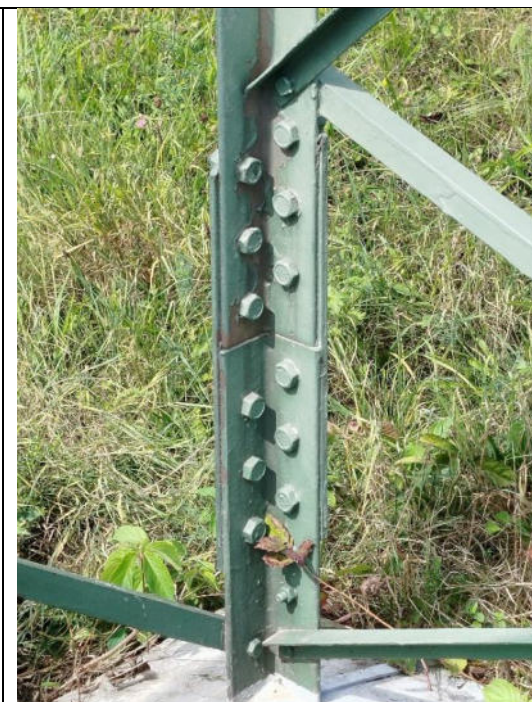

**SM 11 NC6/24,50**

Pri srednji konzoli so na čelni strani med V1 in V4 odviti vsi vijaki spoja spodnje in zgornje pasnice konzole na oba vogalnika, ena matica manjka (M12).

Na V1 in predvsem na V2 pritiska plaz zemlje v višini cca 1 m, Zaradi zemlje ni vidno, ali so elementi ukrivljeni. Priporočamo geološki pregled stanja.

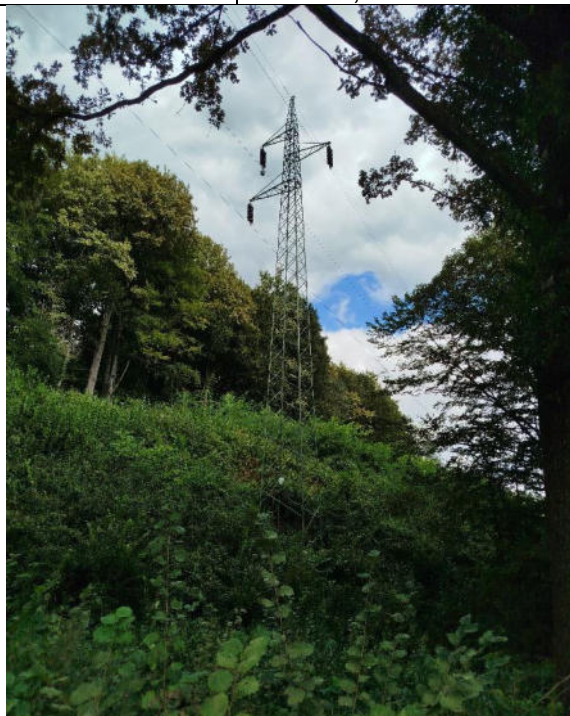


**SM 12 NC6/18,25**

Poškodb in pomanjkljivosti na stebru nismo ugotovili.



**SM 13 ZK400/160°/15,70**

Poškodb in pomanjkljivosti na stebru nismo ugotovili.

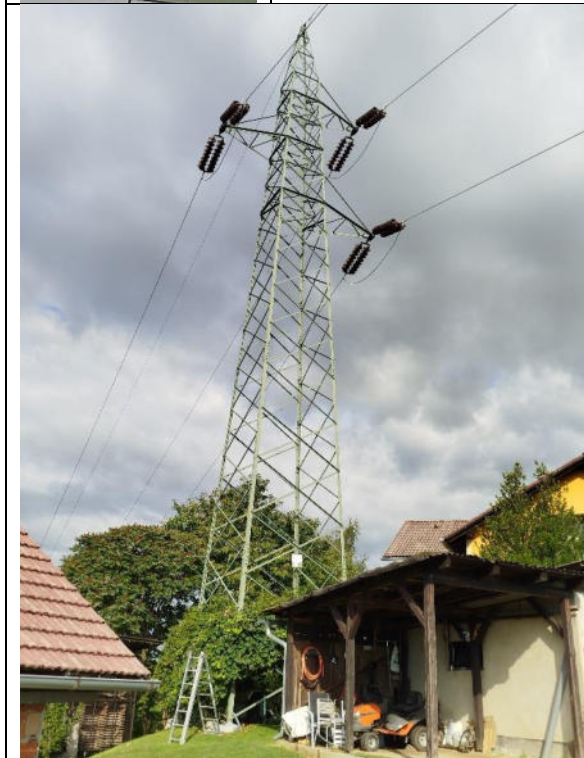
**SM 14 ZK400/160°/21,10**

Pri spodnji bočni diagonalni odvit vijak.
Sorniki zaščitne vrvi so brez matic in varovalk.



**SM 15 NC6/18,25**

Skrivljeni sta diagonalni spodnjega križa med V1 in V4 (poz. 12 in 13 – 2x L35/4, l=2840mm, 5 M12/40).

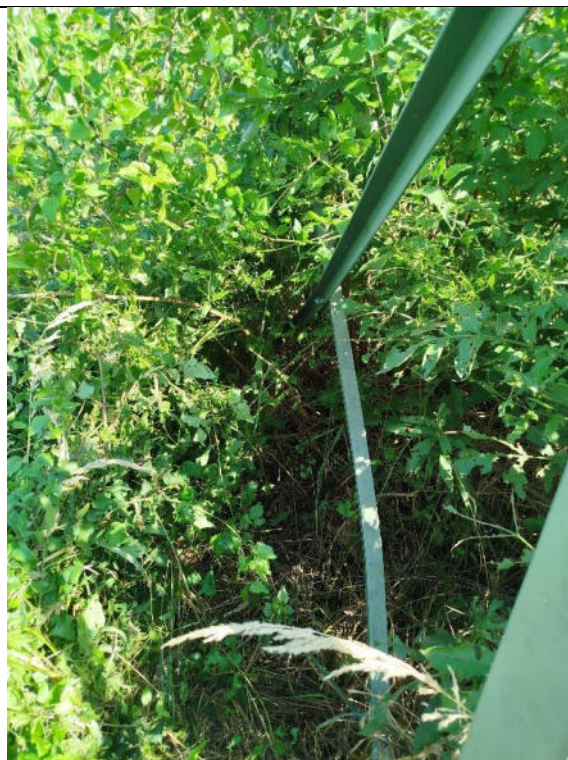

**SM 16 NC6/15,40**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 17 NC6/12,6**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 18 ZK400/160°/14,00**

Ukrivljena notranja diagonala 2. križa med V1 in V2
L 50/6 l=3450 mm

**SM 19 NC6/24,50**

Ukrivljeni spodnji diagonali med V3 in V4 (poz. 312 in 313 -?- nimamo podatkov – slabo vidne oznake)



 
**SM 20 NC6/21,30**

Poškodba in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 21 NC6/15,40**

Poškodba in pomanjkljivosti nismo ugotovili, spodaj močno zaraščeno.



**SM 22 NC6/18,25**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 23 ZK400/160°/17,50**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 24 NC6/19,75**

Skrivljeni spodnji diagonalni med V1 in V2 ter V1 in V4 (poz 102 in 11 – L35/4 l=2152mm in 2965mm, 6 M12/40)



**SM 25 ZK400/160°/12,40**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 26 ZK400/160°/12,40**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



 
**SM 27 NC6/18,25**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili, drevesa vraščena v stebru.

**SM 28 NC6/18,25**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



 A small photograph of a metal structure with the number '29' visible on a sign.	SM 29 NC6/18,25 Poškodbe in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
 A photograph of a tall, lattice-structured metal tower (SM 29) situated on a grassy hill. The tower is surrounded by dense green vegetation at its base. The sky is overcast.	 A close-up photograph of the tower (SM 29) showing significant overgrowth of green vines and bushes climbing up its lattice structure.
 A small photograph of a metal structure with the number '30' visible on a sign.	SM 30 NC6/22,90 Poškodbe in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
 A photograph of a tall, lattice-structured metal tower (SM 30) standing in a field of tall corn. The tower is clear of any vegetation. The sky is overcast.	

**SM 31 NC6/22,90**

Korozija na spodnjih diagonalah, spodnji čelni zunanji diagonali nista pocinkani.

**SM 32 NC6/22,90**

Skrivljeni diagonali spodnjega križa med V3 in V4 poz 16 in 17; na čelni strani zunanja diagonalna že menjana in ni pocinkana – korozija (2xL35/4 l=2340mm; 3M12/40, 2M2/35)



**SM 33 NC6/22,90**

Skrivljena zunanja diagonalna med V1 in V2 poz 17 ter notranja med V3 in V4 poz 16. Diagonala na čelni strani menjana – nepocinkana in korodira (2xL35/4 l=2340mm; 4M12/40, 2M2/35)





**SM 34 NC6/18,25**

Močno ukrivljen vogalnik V3 delno tudi V2 (elastično?). deformirana sta tudi dva križa po višini na čelni strani med V2 in V3 (poz. 12, 13, 14 in 15) ter na bočni strani med V3 in V4 (poz 107, 108, 24 in 25). Na vogalniku manjka večje število plezalnih klinov, obstoječi so navojne palice.






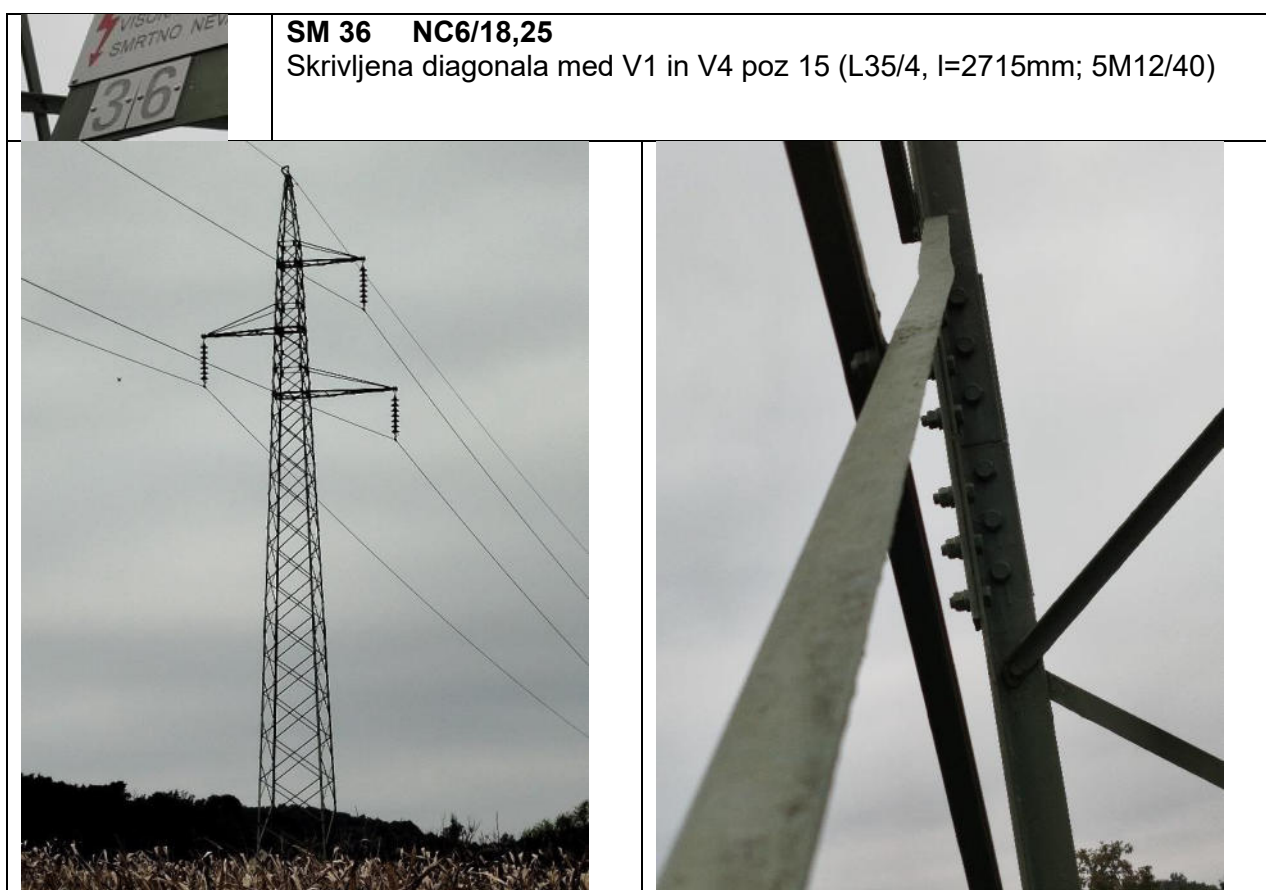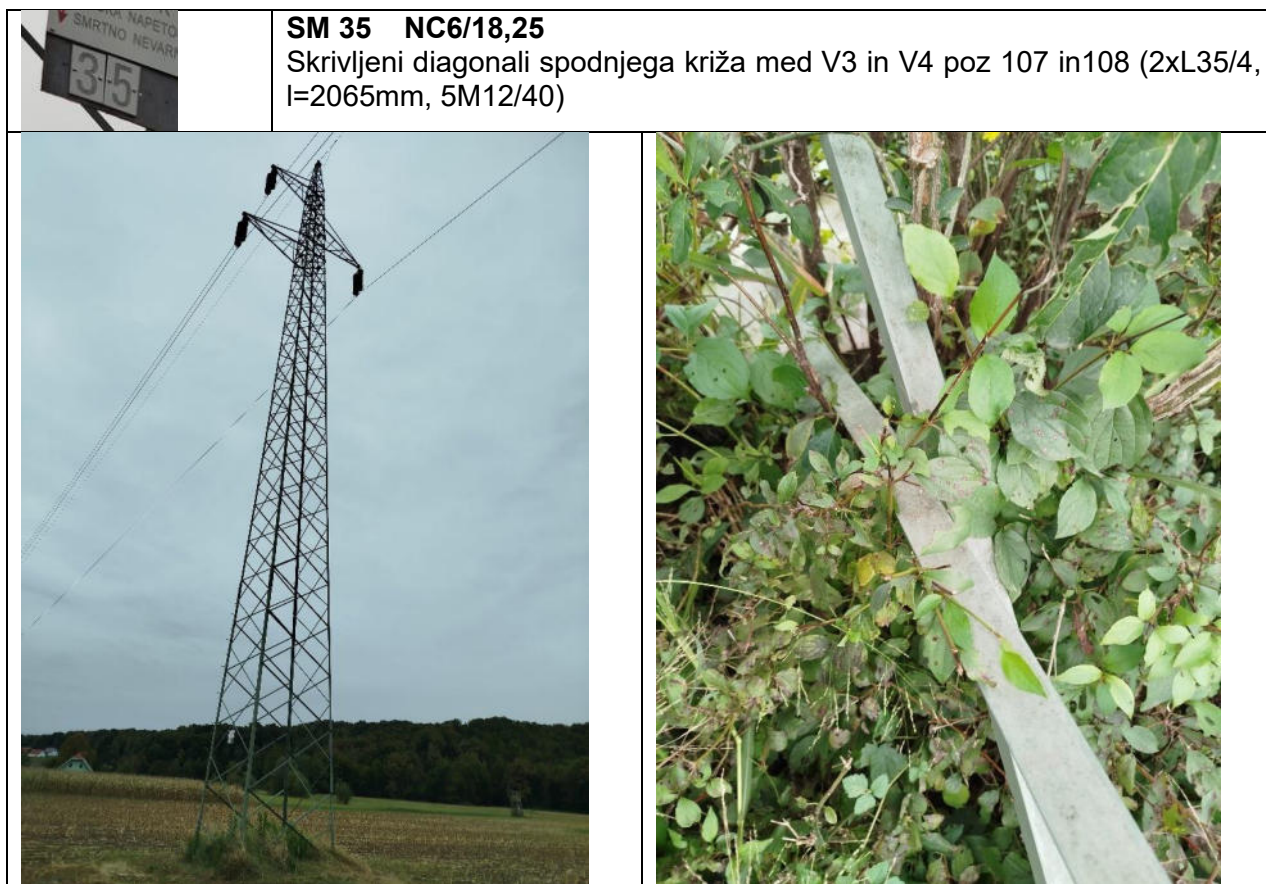

**SM 37 ZK400/160°/15,70**

Manjkajo vijaki M20/55 v spoju vogalnikov pod spodnjo konzolo:


V2 1 vijak V3 1 vijak V4 2 vijaka

 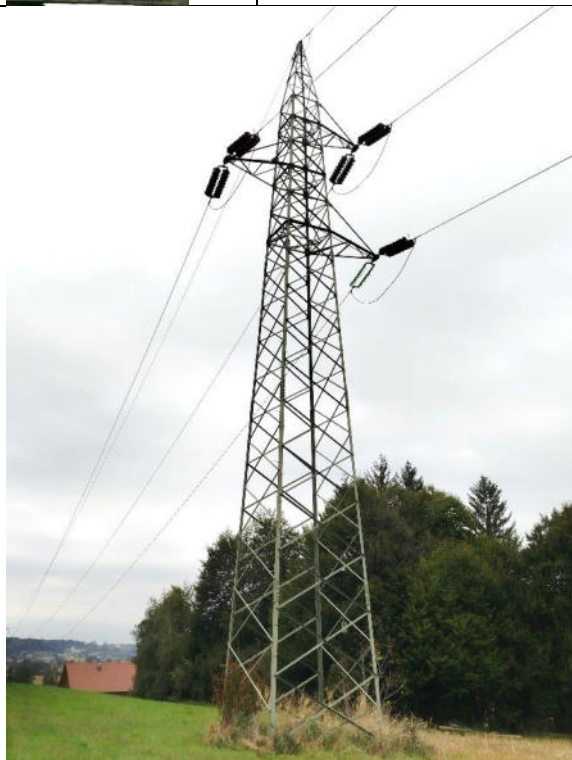


**SM 38 NC6/21,30**

Manjkajo vijaki v spoju vogalnikov pod spodnjo konzolo – v vsakem spoju en vijak (4M14/40).

Na spodnji diagonali med V2 in V3 neprivit vijak.

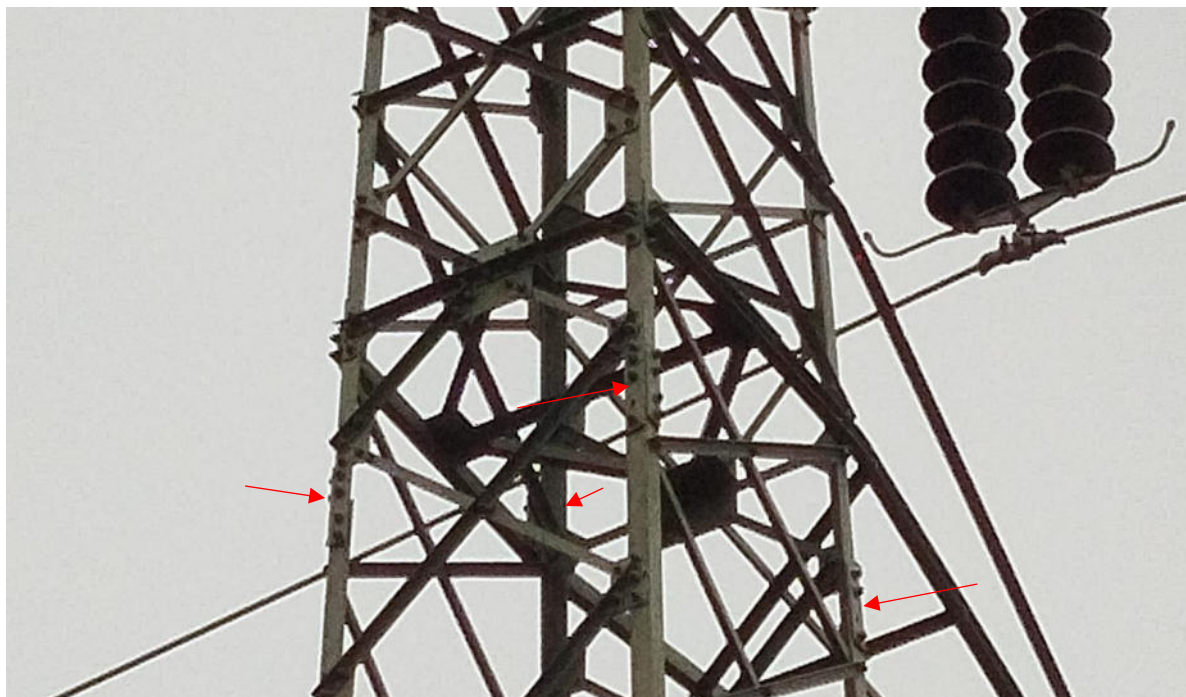

	SM 39 NC6/22,90 Poškodba in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
	

	SM 40 NC6/18,25 Skrivljena zunanja spodnja diagonala med V1 in V4 poz 12 (L35/4, l=2840mm, 3M12/40). Manjka diagonala 2. križa pod spodnjo konzolo med V1 in V4 poz. 78 (L35/4, l=1500, 3M12/40). Manjka vijak na spoju spodnje pasnice spodnje konzole z vogalnikom V1 (M14/45). Manjka vijak spoja bočne diagonale pod spodnjo konzolo na vogalnik V3 (M12/40). Manjka vijak na spojnici vogalnika V3 pod spodnjo konzolo (M14/45)
	



4.1

SM 41 NC6/18,25

Skrivljena spodnja čelna diagonala med V1 in V4 poz.12 (35/4, l=2840mm; 3 M12/40)



4.2



SM 42 NC6/18,25

Skrivljena spodnja čelna diagonala med V2 in V3 poz.12. (35/4, l=2840mm; 3 M12/40)



**SM 43 ZK400/160°/14,00**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili. Večje število mest z odlučeno dodatno protikorozijsko zaščito.

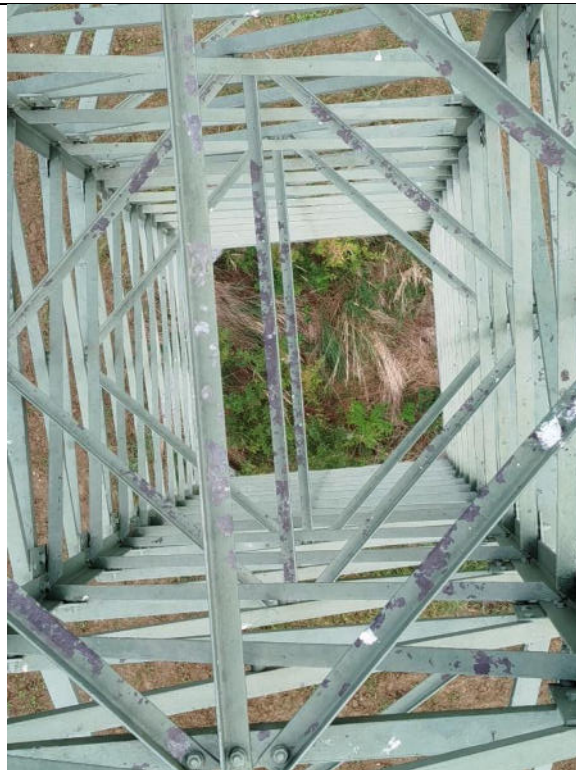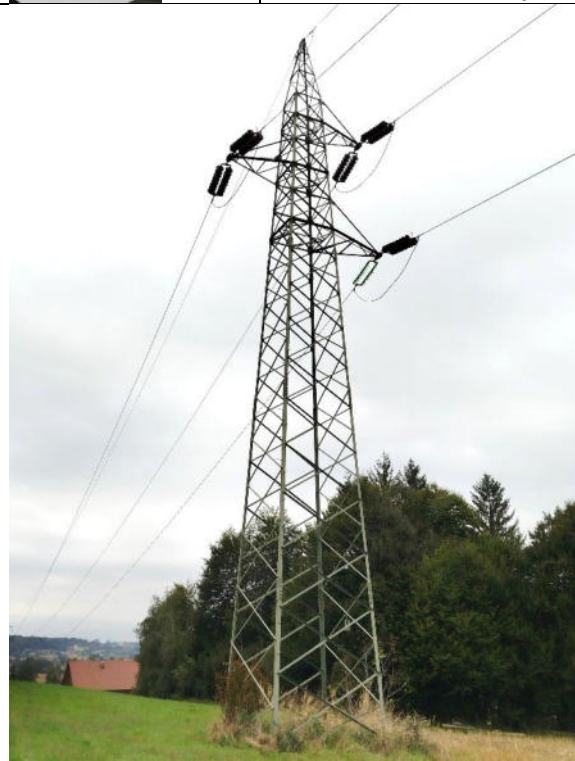**SM 44 NC6/18,25**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 45 NC6/22,90**

Skrivljen križ diagonal med V1 in V4 poz.6 in 7 (2x L35/4, l=3230mm; 3M12/40, 2M12/35).

**SM 46 NC6/24,50**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 47 NC6/22,60**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 48/19,80**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



4-9

SM 49 NC6/22,90

Med V 1 in V2 rahlo ukrivljena zunanja diagonala poz 20 (L35/4, l=2560mm; 3M12/40).



5-0

SM 50 NC6/22,90

Poškodb in pomanjkljivosti na zgornjem delu nismo ugotovili, na spodnjem pregled ni bil mogoč zaradi močne zaraščenosti z robidovjem.



**SM 51 NC6/24,50**

Rahlo ukrivljena spodnja čelna križa cca 15-20 mm.



**SM 52 NC6/24,50**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 53 ZK400/160°/14,00**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



	SM 54 NC6/22,90 Skrivljen križ diagonal med V1 in V4 poz.6 in 7 (2x L35/4, l=3230mm; 3M12/40, 2M12/35)..
	

	SM 55 NC6/22,90 Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
	

	SM 56 NC6/18,25 Skrivljena diagonala poz 14 med V1 in V4 (L 35/4, l=2715mm; 320/40).
	

	SM 57 NC6/18,25 Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili. Na spodnjem delu sta zamenjani diagonalali na bočni strani – sta pocinkani ni dodatne PKZ
	



SM 58 ZK450/120°/14,90
Vraščena drevesa v konstrukcijo.
Pretrgana ozemljitev.



	SM 59 NC6/18.25 Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
	
	SM 60 NC6/18.25 Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
	

**SM 6121,30**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 62 ZK450/120°/18,40**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
Kapa obrnjena v bočno smer.




SM 63 NC6/19,75

Ukrivljena sta oba spodnja čelna križa poz 10 in 11 (L35/4, l=2965mm; 5 M12/40).



**SM 64 NC6/19,75**


Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

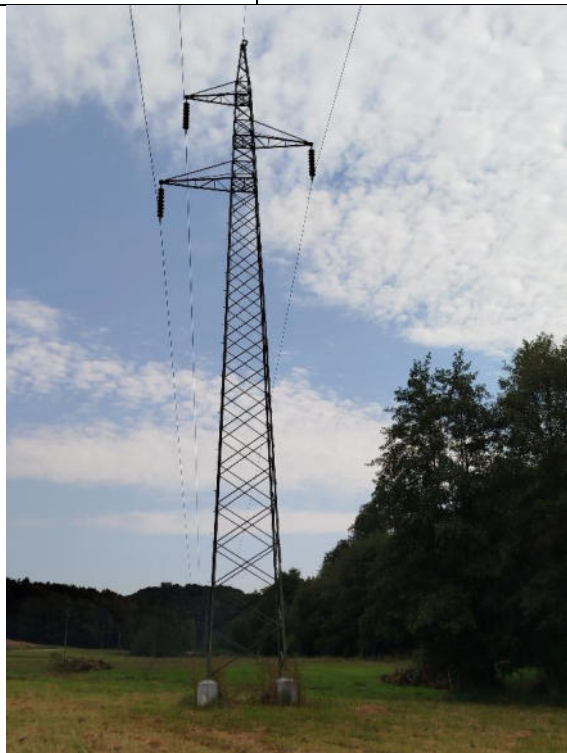

**SM 65 NC6/22,90**

Ukrivljena spodnja zunanja diagonalna med V1 in V4 poz 7 (L40/4, l=3230mm; 2M12/40, M12/35).

Navznoter ukrivljen križ med V2 in V3 poz. 6 in 7 (2xL40/4, l=3230mm; 3M12/40, 2M12/35).

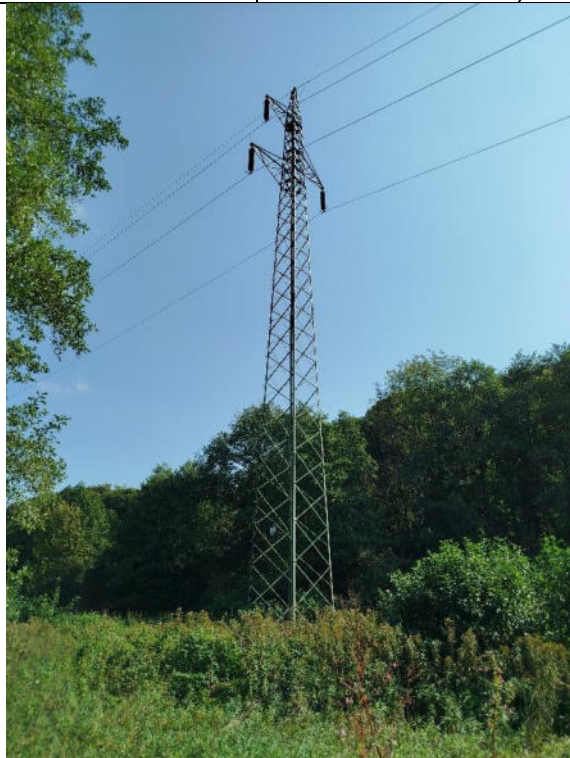


**SM 66 ZK450/120°/14,90**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 67 NC6/24,50**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

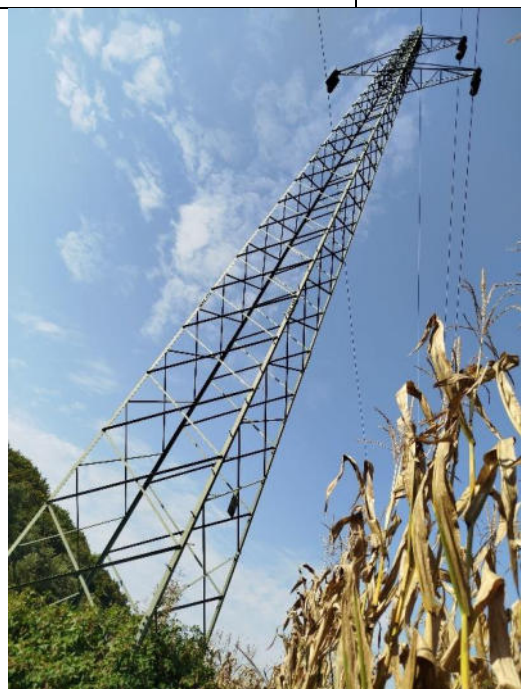**SM 68 ZK400/160°/14,00**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 69 NC6/21,25**

Ukrivljena spodnja notranja diagonala med V1 in V4 poz 9 (L35/4, l=3095mm; 3M12/40).

**SM 70 NC6/15,40**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 71 NC6/24,50**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.
Na več mestih se lušči dodatna protikorozijska zaščita.

**SM 72 NC6/15,40**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 73 ZK400/160°/14,00**


Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 74 NC6/15,40**

Skrivljeni spodnji diagonali poz 32 in 33 med V2 in V3 (L35/4, l=2620mm; 3M12/40, 2M12/35).


Spodnja konzola je bila menjana, vendar ni pravilno izveden spoj spodnjih pasnic na okvir.

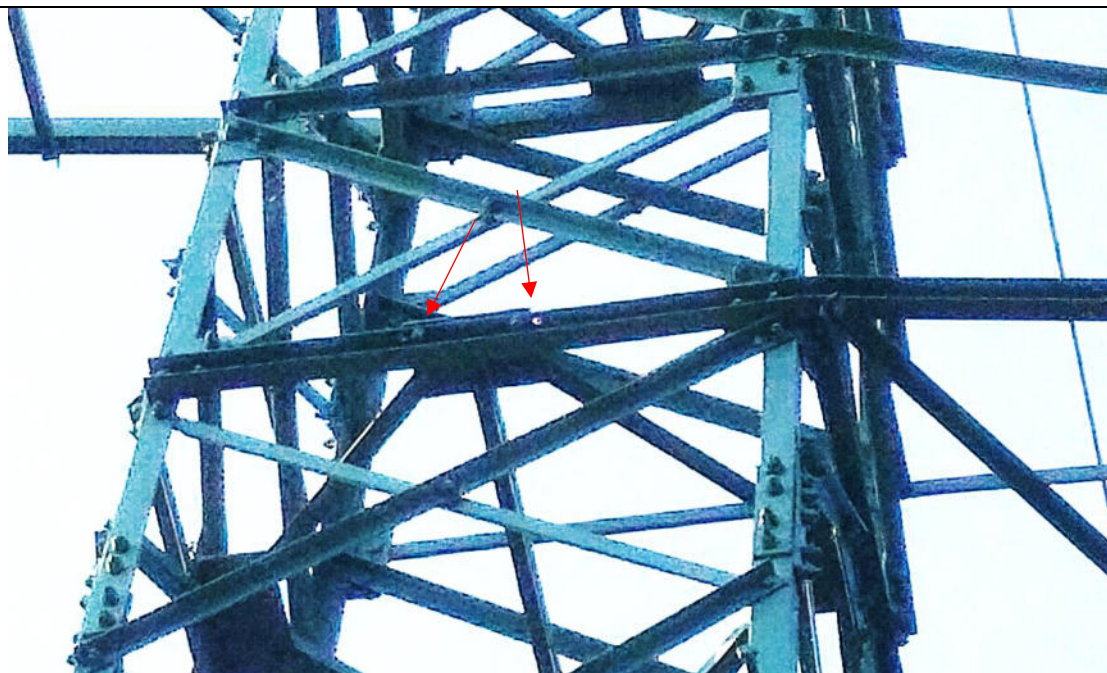

**SM 75 NC6/24,50**

Skrivljena spodnja zunanja diagonala med V1 in V4 poz 252 (L40/4 l=3340, 3M12/40).

Slabo privit vijak na diagonali poz.24 na V2.

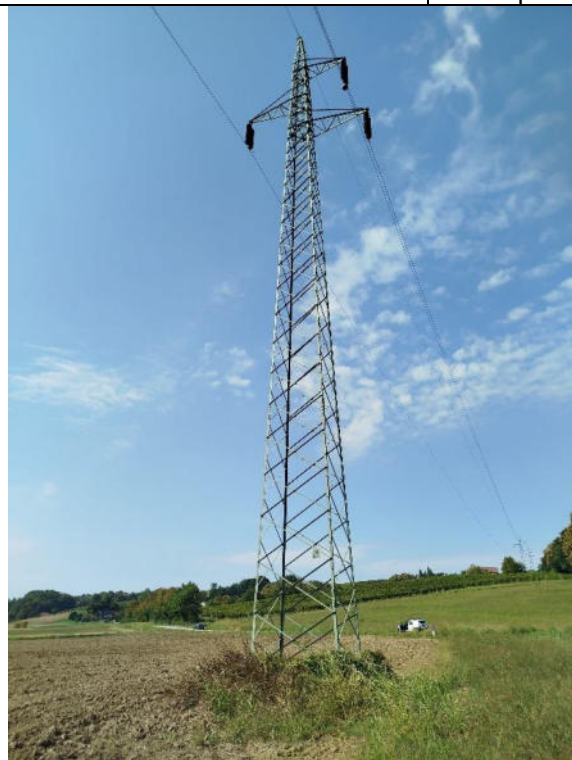

**SM 76 NC6/15,40**

Skrivljen spodnji bočni križ poz 284 in 285 med V3 in V4 (2xL35/4, l=1905mm, 3M12/40, 2M12/35).



**SM 77 NC6/22,90**

Poškodba in pomanjkljivosti nismo ugotovili.


**SM 78 ZK400/160°/15,70**

Skrivljena oba spodnja čelna križa, na V1 manjka vijak med diagonalama (4xL 50/6, l=3700 mm, vijaki 10 M 12/45.

Vraščena drevesa med elementi

Križanje DV s cesto!



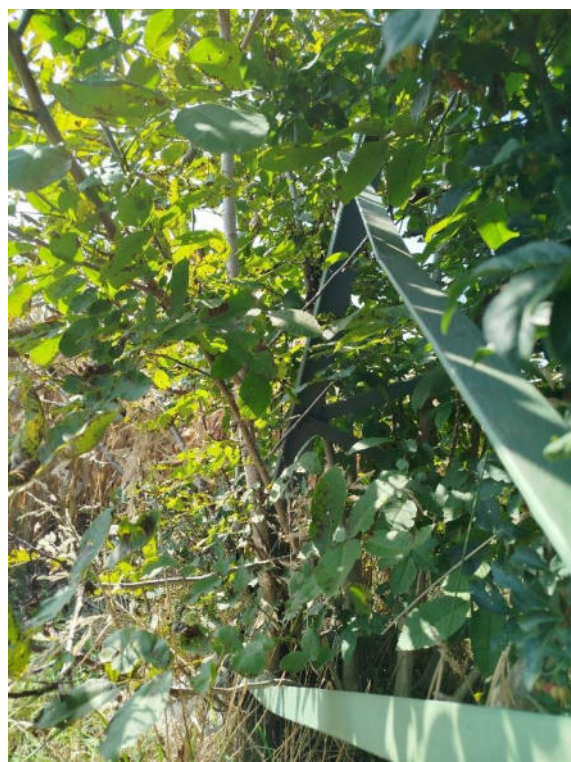


**SM 79 NC6/18,25**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.

**SM 80 NC6/21,30**

Skrivljena zunanja bočna diagonala poz.98 med V1 in V2 poz 98 (L35/4, l=2245mm; 3M12/40, 2m12/35).

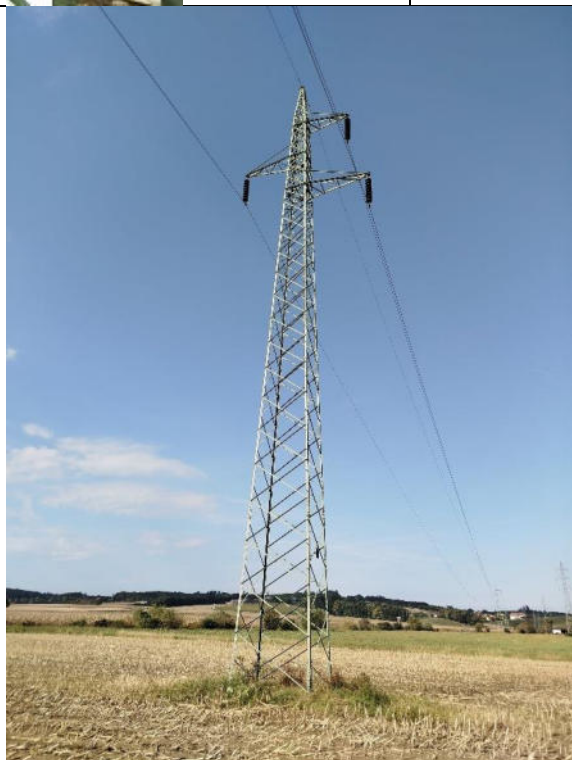

81

SM 81 NC6/21,30

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



82

SM 82 ZK400/160°/14,00

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



**SM 83 NC6/19,75**

Ukrivljeni spodnji diagonalni poz. 10 in 11 med V2 in V3 (L35/4, l=2965mm; 3M12/40, 2m, 12/35).

**SM 84 ZK450/120°/14,69**

Poškodb in pomanjkljivosti nismo ugotovili.



Portal RTP Radenci

Poškodb na portalu nismo zaznali. Debelina protikorozijske zaščite je velika. Na posameznih mestih prihaja do lokalnega odstopanja, kjer se že pojavlja korozija. Predvsem je neugodno luščenje zaščite tik ob temelju.

